

	MAPEAMENTO DE DANOS - ESQ: 1/20	CONDIÇÕES EXISTENTES
BAN1 - VISTA FRONTAL		
BAN1 - VISTA LATERAL DIR.		
BAN1 - VISTA LATERAL ESQ.		
BAN1 - VISTA SUPERIOR		

	MAPEAMENTO DE DANOS - ESQ: 1/20	CONDIÇÕES EXISTENTES
BAN2 - VISTA FRONTAL		
BAN2 - VISTA LATERAL DIR.		
BAN2 - VISTA LATERAL ESQ.		
BAN2 - VISTA SUPERIOR		

	MAPEAMENTO DE DANOS - ESQ: 1/20	CONDIÇÕES EXISTENTES
BAN3 - VISTA FRONTAL		
BAN3 - VISTA LATERAL DIR.		
BAN3 - VISTA LATERAL ESQ.		
BAN3 - VISTA SUPERIOR		

E01 - LEVANTAMENTO DE DANOS (B1-B3)					
LOCALIZAÇÃO	ELEMENTO	MATERIAL	DANO	COMP.	ÁREA DO DANO
Jardim das Princesas	BAN1	EMBRECHADO	Perda Embrachamento	0,00	0,246 m²
Jardim das Princesas	BAN2	ARGAMASSA OCRE	Perda	0,00	0,050 m²
Jardim das Princesas	BAN2	EMBRECHADO	Perda Embrachamento	0,00	0,177 m²
Jardim das Princesas	BAN3	ARDOSA	Deslocamento	0,00	0,393 m²
Jardim das Princesas	BAN3	ARDOSA	Perda	0,00	0,250 m²
Jardim das Princesas	BAN3	ARGAMASSA DE CIMENTO	Perda	0,00	0,018 m²
Jardim das Princesas	BAN3	ARGAMASSA OCRE	Perda	0,00	0,336 m²
Jardim das Princesas	BAN3	EMBRECHADO	Perda	0,00	0,457 m²
Jardim das Princesas	BAN3	EMBRECHADO	Perda Embrachamento	0,00	0,963 m²

E02 - LEVANTAMENTO DE MATERIAL (B1-B3)			
LOCALIZAÇÃO	ELEMENTO	MATERIAL	ÁREA DE MATERIAL ESTIMADA
Jardim das Princesas	BAN1	EMBYA HATCH CINZA 1	2,41 m²
Jardim das Princesas	BAN1	Argamassa Azul	0,15 m²
Jardim das Princesas	BAN1	Argamassa de cimento	0,03 m²
Jardim das Princesas	BAN1	Argamassa Ocre	0,83 m²
Jardim das Princesas	BAN1	Corte do Muro	0,20 m²
Jardim das Princesas	BAN1	Embrachado	0,86 m²
Jardim das Princesas	BAN1	Mármore	0,27 m²
Jardim das Princesas	BAN1	Pré Consolidação	0,18 m²
Jardim das Princesas	BAN2	Argamassa Azul	0,21 m²
Jardim das Princesas	BAN2	Argamassa de cimento	0,02 m²
Jardim das Princesas	BAN2	Argamassa Ocre	0,70 m²
Jardim das Princesas	BAN2	Corte do Muro	0,17 m²
Jardim das Princesas	BAN2	Embrachado	0,46 m²
Jardim das Princesas	BAN2	Mármore	0,23 m²
Jardim das Princesas	BAN2	Pré Consolidação	0,15 m²
Jardim das Princesas	BAN3	Ardoisa	0,54 m²
Jardim das Princesas	BAN3	Argamassa de cimento	0,26 m²
Jardim das Princesas	BAN3	Argamassa Ocre	1,57 m²
Jardim das Princesas	BAN3	Corte do Muro	0,81 m²
Jardim das Princesas	BAN3	Embrachado	4,72 m²
Jardim das Princesas	BAN3	Pré Consolidação	0,12 m²


LEGENDA MATERIAIS:

	ARGAMASSA SEM PIGMENTAÇÃO		MÁRMORE		PRÉ-CONSOLIDAÇÃO
	ARGAMASSA OCRE		GRANISE		PLÁSTICO
	ARGAMASSA AZUL		GRANITO		LADRILHO-HIDRÁULICO
	ARGAMASSA ROSA		ARDOISA		CORTE DE MURO
	ARGAMASSA DE CIMENTO		EMBRECHADO		RELEVO EM ESTUQUE
	METAL				

LEGENDA PATOLOGIAS:

	RACHADURA		DESLOCAMENTO
	BIOTURBAÇÃO		FERRAGEM OXIDADA
	PERDA DE EMBRECHADO		TESTE SOM GAVO
	PERDA		VEGETAÇÃO INVASORA
	INTERVENÇÃO INADEQUADA		
	INSTALAÇÕES		

REVISÃO Nº	DESCRIÇÃO	DATA
REVISÕES		

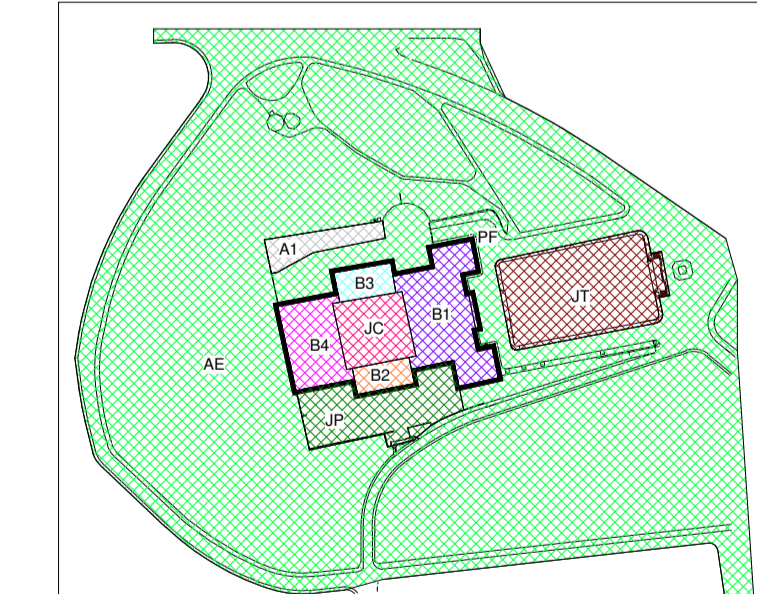

PROJETO: **MUSEU NACIONAL**

ORGANIZAÇÃO: **MUSEU NACIONAL UFRJ**, **ANOS 1923 a 2020**, **Comunidade Representação no Brasil**, **INSTITUTO CULTURAL**

CONTRATANTE: **UNESCO - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA**

CONTRATADO: **EMBYÁ - Paisagens e Ecossistemas**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **DUARTE VAZ**

DISCIPLINA: **PAISAGISMO**

TÍTULO: **MAPEAMENTO DE DANOS: BANCO 01; 02; 03**

ETAPA DE PROJETO: **LEVANTAMENTO**

Nº DA FRANQUIA: **201/**

ENDEREÇO: **Quinta da Boa Vista - São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ**

DATA: **31/05/21**

ESCALA: **Como indicado**

ARQUIVO DIGITAL: **P1-JRE-LE-201-1S.JP-R00**